


SZ-1027 / 1133使用時のホーン不吹鳴チェックシート

配線を延長している場合、
接続部の接触不良が原因
となる場合があります。
特に注意して確認ください。

ホーンが鳴らない

ホーンの端子に配線を接続し、
バッテリーの端子(+、-)へ
それぞれ接触させ、ホーンが鳴るか
確認してください。
(ホーンの端子に極性はありません)
**配線を接触させた瞬間、ホーンが
吹鳴しますので、注意してください。**

接続イメージ

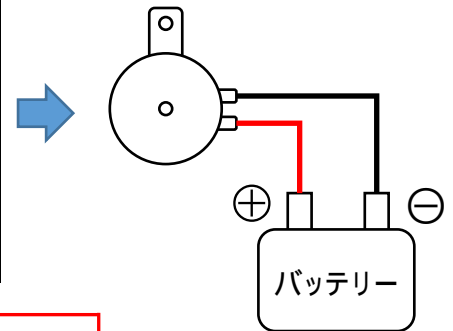

単体でホーンが鳴る

車両側ホーンヒューズ、ホーンハーネス
セットのヒューズは切れていませんか。

単体でもホーンが鳴らない

何らかの原因でホーンが故障
していると思われます。

ヒューズは切れていない

ホーンハーネスセットの接続
方法に問題があると思われます。
純正ホーンの端子数を確認
してください。

ヒューズが切れている

ヒューズを交換してください。
またヒューズが切れた原因を確認し
てください。(配線被膜の切れなど)
ヒューズを交換しても鳴らない場合
左記へ進んでください。

純正ホーンが1端子の場合

下記を確認し、吹鳴確認してください。
・赤線をバッテリープラス端子へ接続。
・青線2本の接続先
青線1本:純正ホーン配線へ接続。
青線1本:ボディーアースへ接続。

純正ホーンが2端子の場合

下記を確認し、吹鳴確認してください。
・赤線をバッテリープラス端子へ接続。
・青線2本を片側の純正ホーン配線
2本へそれぞれ接続。

ホーンが鳴らない

ホーンボタンを押したときにリレー
の音『カチ』がしていますか
音はリレーを手で持ち確認してください。

ホーンが鳴るようになった

対応終了
配線が他の機器と絡まないよう
整理して固定してください。

リレーの音がする

ホーンのアース線をボディーアース
(車体)へ接続している場合は、接続
位置を変更(バッテリーのマイナス
端子など)して確認してください。

リレーの音がしない

青線2本の接続に問題があると思
われます。リレー音がするよう
になるまで見直ししてください。

まだホーンが鳴らない

ホーンのアース線の接続
を再度確認してください。

ホーンが鳴るようになった

対応終了
配線が他の機器と絡まないよう
整理して固定してください。